

⑮ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭62-80192

⑭ Int. Cl.⁴

B 62 M 25/00

識別記号

庁内整理番号

8609-3D

⑬ 公開 昭和62年(1987)4月13日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

④ 発明の名称 変速動作検出装置

⑥ 特 願 昭60-220388

⑦ 出 願 昭60(1985)10月4日

⑧ 発 明 者 魚 住 喜 明 和光市本町29-47

⑨ 出 願 人 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山2丁目1番1号

⑩ 代 理 人 弁理士 江 原 望 外2名

明 細 書

1. 発明の名称 変速動作検出装置

2. 特許請求の範囲

ギア式変速装置を有する自動二輪車において、チェンジペダルの突き出し部に搬込んだ圧力センサーと、同圧力センサーの出力が閾値に達したか否かを判断する判断手段とからなることを特徴とする変速動作検出装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は自動二輪車における変速システムに関するものである。

従来の技術

従来ギア式変速装置を有する自動二輪車において変速操作を行う場合は、変速を内踏を行うためにクラッチを切る操作と、エンジンの過回転を防止するためにアクセルを戻す操作とを並行して行った状態でチェンジペダルを操作して所定の変速段階に入るようにしていた。

発明が解決しようとする問題点

したがって変速時にはアクセルを戻すことによりエンジン回転数を落していたが応答性に若干劣り、短時間に変速を行おうとする場合に問題があった。

特に二輪レーリにおいては、変速操作に時間を費やすことは速度の維持を阻害としステアリング操作にも悪影響を及ぼすもので回避すべき問題である。

そこでアクセルは戻すことなく、変速する方法としてチェンジペダルの操作に連動して点火装置の点火を抑制させる方法がある。

しかるにチェンジペダルの操作から確実に変速信号を取り出す場合に、解決しなければならない点点が3つ程ある。

その第1点はチェンジペダルのシフトストロークが各段階で等しくないことである。

その第2点は振動による空ブレを識別することである。

その第3点は運転者の意志でない動作を識別することである。

本発明はかかる難点を克服し、その目的とする如く確実に変速動作を識別することができる変速動作検出装置を供する点にある。

図解点を解決するための手段および作用

本発明はギア式変速装置を有する自動二輪車において、チェンジペダルの突き出し部に組込んだ圧力センサーと、周圧力センサーの出力が周値に達したか否かを判断する判断手段とから構成されている。

したがってチェンジペダルに組込まれた圧力センサーに何らかの力が加わった場合に、周圧力センサーはその力に応じた電気信号を出力し、判断手段はその出力が設定された周値に達したか否かを判断することで、チェンジペダルに加わった力が運転者の変速意図をもって踏み込まれた結果のものであるか否かを識別することができる。

実施例

以下図に示した本発明に係る実施例について説明する。

第1図は自動二輪車の側面図であり、車体中央

を示す如く、中周円筒状を呈し両端に筒を有するシャフト8を芯として（シャフト8の一端の筒部が握手部材7に装着されている）、その外周面に導電ラバー9が巻装され、さらにその外周面に外側導体電極10が巻装され、そしてこの外側にフリクションラバー12が巻装されている。

シャフト8は電極を兼ねており、導電ラバー9を介して外側導体電極10と接続している。

このように同心状の層構造をしたチェンジペダル4の突き出し部に外部から力が加わると中周の導電ラバー9は変形する。

導電ラバー9が変形すると、中心電極8と外側導体電極10との間の抵抗値が変化する。

すなわち導体の抵抗値Rは導体の断面積Sおよび厚さ l から $R = \rho \frac{l}{S}$ （ ρ ：固有抵抗率）の式で決定されるものであるから導電ラバー9が変形することにより、Sおよび l が変化して抵抗値Rが変化する。

チェンジペダル4にかかる圧力と抵抗値Rとの関係はチェンジペダル4の内部形状により決

まらものである。

一般にチェンジペダル4に圧力Fがかかると、導電ラバー9の厚み l が順次小さくなるので、第5図に示すように圧力Fにほぼ反比例して抵抗値Rは減少する。

第2図はチェンジペダル4の平面図であり、ほぼ上下に移動する腕部材5のL字状に側方に曲げられた先端部にチェンジペダル4が取り付けられている。

第3図は第2図におけるⅡ-Ⅱにおいて切断した場合の断面図である。

腕部材5の先端部51にはチェンジペダル4の握手部材7が嵌合し、ピン6で支承されているので、握手部材7に一体に装着されたチェンジペダル4の突き出し部はピン6を中心に車体側に折り込むことができるようになっている。

チェンジペダル4の突き出し部の構造は第3図および第4図（第3図におけるⅣ-Ⅳ断面図）に

示す如く、中周円筒状を呈し両端に筒を有するシャフト8を芯として（シャフト8の一端の筒部が握手部材7に装着されている）、その外周面に導電ラバー9が巻装され、さらにその外周面に外側導体電極10が巻装され、そしてこの外側にフリクションラバー12が巻装されている。

シャフト8は電極を兼ねており、導電ラバー9を介して外側導体電極10と接続している。

このように同心状の層構造をしたチェンジペダル4の突き出し部に外部から力が加わると中周の導電ラバー9は変形する。

導電ラバー9が変形すると、中心電極8と外側導体電極10との間の抵抗値が変化する。

すなわち導体の抵抗値Rは導体の断面積Sおよび厚さ l から $R = \rho \frac{l}{S}$ （ ρ ：固有抵抗率）の式で決定されるものであるから導電ラバー9が変形することにより、Sおよび l が変化して抵抗値Rが変化する。

チェンジペダル4にかかる圧力と抵抗値Rとの関係はチェンジペダル4の内部形状により決

まらものである。

一般にチェンジペダル4に圧力Fがかかると、導電ラバー9の厚み l が順次小さくなるので、第5図に示すように圧力Fにほぼ反比例して抵抗値Rは減少する。

第2図はチェンジペダル4の平面図であり、ほぼ上下に移動する腕部材5のL字状に側方に曲げられた先端部にチェンジペダル4が取り付けられている。

第3図は第2図におけるⅡ-Ⅱにおいて切断した場合の断面図である。

腕部材5の先端部51にはチェンジペダル4の握手部材7が嵌合し、ピン6で支承されているので、握手部材7に一体に装着されたチェンジペダル4の突き出し部はピン6を中心に車体側に折り込むことができるようになっている。

チェンジペダル4の突き出し部の構造は第3図および第4図（第3図におけるⅣ-Ⅳ断面図）に

一定のストローク S_1 でチェンジペダル4は停止させられ、シフトは完了する。

したがって正常な変速が行われる場合はチェンジペダル4にかかる圧力により前記電圧 V_P が上昇するとともに、ストロークも変化する、所定ストローク S_1 に至ったときにシフトは完了し、チェンジペダル4が停止させられることにより圧力は急上昇し、電圧 V_P も急激に高くなる(第7図中、曲線 L_1)。

またシフトができない場合は所定のストローク S_1 に至る前 S_2 で停止させられるので曲線 L_2 のような圧力特性を示すことになる。

変速意図をもってチェンジペダル4を操作したときは以上のような圧力特性を示すが、変速意図はなく、単に触れた程度であると第7図の破線で示すような曲線を示す。

すなわちストロークの別に圧力が瞬時に大きく異なるが限界があり、すぐに低下する。

よってこのような振動動作による圧力変化のピーク値(電圧 V_P のピーク値)より大きい適当な圧

力値(電圧値)に閾値を設けておけば(鎖線で示す)、チェンジペダル4の動作が意図的であるか否かを識別することができる。

なお意図的な変速操作には、結果としてシフトできない場合(曲線 L_3)と、結果としてシフトできる場合(曲線 L_4)とがあるが、本発明は特にチェンジペダル4を操作してシフトできなかった場合に、エンジン出力を低下させることでシフトを可能とするものである。

そこで出力電圧 V_P をもとに判断し変速操作を確実に検知する回路(パワーシフトユニット20)を第8図に示し説明する。

図8の如く圧力センサー11は抵抗21を介して接地されているがその接続点Pはシュミットトリガー回路22の入力端子に接続されている。

シュミットトリガー回路22のもう一方の入力端子には電圧 V_{CC} にプルアップされた可変抵抗23が接続されている。

シュミットトリガー回路22の出力端子はカウンタ24に接続されるが、このシュミットトリガー回

路22の出力 V_o が変速操作を検知した2値信号となっている。

すなわち可変抵抗23の調整により閾値(出力電圧 V_o を高い値とする閾値 V_H 、出力電圧 V_o を低い値とする V_L)が設定され、圧力センサー11の抵抗変化を電圧変化でとらえた電圧 V_P とがシュミットトリガー回路22で比較され、第8図に示すように $V_P > V_H$ となれば出力電圧 V_o はハイレベルとなり、 $V_P < V_L$ となったときローレベルに戻る。

運転者が変速の意図をもってチェンジペダル4を踏み込んだときは、第9図の破線で示すように電圧 V_P は閾値 V_H を超えて可変抵抗23の出力端子にハイレベル信号が表れるが、意図的でない単なる足の触れの場合は、第9図に破線で示す如く、電圧 V_P は閾値 V_H に至らず、シュミットトリガー回路22の出力信号はローレベルのままである。

このようにすることで前述第3の問題点(変速意図の識別)は解消されるとともに、チェンジペダルのストロークではなく加わる圧力を検出して

いることから第1の問題点(シフトストロークが各速段で等しくない点)も解消できる。

閾値のレベル調整は可変抵抗23によって簡単にできるので組立て時に適当な値に設定しておくことにより、確実に変速操作を検知することができる。

本実施例ではこのシュミットトリガー回路22の出力端子は、カウンタ24の入力端子に接続され、カウンタ24の出力端子はサイリスタ25のゲート端子に接続されている。

以上の回路をもってパワーシフトユニット20が構成されている。

このパワーシフトユニット20のカウンタ24には、A. C. ジェネレータ30に巻設されたパルスコイル31からパルス信号が入力され、カウンタ24に入力される信号 V_o のON動作でエンジン回転数(パルス数)のカウントが開始される。

カウンタ24はカウント開始から所定回転数をカウントし終るまでサイリスタ25のゲート端子をハイレベルとする。

特開昭62-80192(4)

サイリスタ25のアノード端子は点火装置たるCDIユニット33に接続され、CDIユニット33はイグニッションコイル34を介してスパークプラグ35に接続されている。

CDIユニット33には前記A、C、ジェネレータ30によりエキサイタルコイル32に発生した交流電圧が供給され、さらにパルスコイル31からパルス信号が入力されてタイミングがとられる。

以上のような回路構成の下でいま当該自動二輪車を運転中に、運転者が意図のためチェンクベダル4を踏み込んだときは、その圧力を圧力センサー11が検知し、シュミットトリガー回路22によって意図的な踏み込みであるか否かを判断し、意図的なものであるときはカウンタ24を動作させる。

カウンタ24はシュミットトリガー回路22から信号があると、エンジンの所定回転数をカウントし、ほぼその間サイリスタ25を導通状態とする。

サイリスタ25が導通状態にある間CDIユニット33はイグニッションコイル34を動作せず、スパークプラグ35は点火を休止する。

よって運転者がチェンクベダル4を踏み込むと、エンジン1は所定エンジン回転数だけ失火状態になり、回転数を急激に低下させエンジン出力を低下させるため、減速操作を容易にすることができる。

従来のように減速時にアクセルを戻す必要がないので、減速操作を短時間に円滑に行うことができる。

また本実施例以外にも失火ではなく点火時間を遅角させる等の他の手段によりエンジン出力を低下させることもできる。

また圧力センサー11の周囲のフリクションラバー12は質が小さいので振動による圧力センサー11への影響はほとんどなく前記第2の課題点(振動による空ブレの識別)も解消されている。

以上の実施例は、チェンクベダル4に加わる圧力を導電ラバー9を電極間に介在させた同心状の断面構造に形成された圧力センサーを用いたが、他の構造の実施例について第10図および第11図に図示し説明する。

第10図は第2図におけるⅡ-Ⅱ断面図に相当し、第11図は第10図のⅢ-Ⅲ断面図である。

チェンクベダルの突き出し部の芯材であるシャフト40には中央の軸方向に円筒状の穴が設けられるとともに、軸と直角に円筒状の孔が貫かれていく。

軸方向の穴に両端に電極を有した導電ラバー41が嵌入され、次いでスチールボール42が挿入され、そして前記軸方向と直角に設けられた孔に棒状のスライダ43が嵌め込まれている。

スライダ43は軸方向両側に球面がえぐられるように形成されていて一方の球面には前記スチールボール42が嵌まり、他方の球面には新たに挿入されるスチールボール42が嵌合する。

次にセットスプリング44が挿入されて、セットスプリング44を圧縮するようにセットスクリュー45がシャフト40に螺合される。

よって両端スライダ43は両側からスチールボール42によって圧力がかかり、力が均等した位置で支えられている。

スライダ43の上下端部はシャフト40より上下に突き出ておりシャフト40の外周を覆うフリクションラバー46の内部に食い込んでいる。

いま運転者の足の踏み込みにより、フリクションラバー46の上方から圧力が加わると、スライダ43が下方に押され、スチールボール42が導電ラバー41およびセットスプリング44に抗して左右に移動される。

したがって導電ラバー41は圧縮されて変形し、その抵抗値を変え前記実施例同様チェンクベダルの踏み込みを検知することができる。

スライダの作動荷重はセットスクリュー45による緩合加減で調整することが可能である。

また以上の実施例のほかチェンクベダルの突き出し部の変形をストレーンゲージと同様の構造で減速操作を検出することもできる。

ただしストレーンゲージ周辺の質を小さくして、振動による影響を避ける工夫が必要となる。

発明の効果

本発明はチェンクベダルの踏み込みによる意図

特開昭62-80192(5)

的な変速操作を初期の段階で確実に検出すること
ができるので、検出信号をもとにエンジンに失火
させることで、変速時にアクセルを戻すことなく、
変速操作を短時間に円滑に行うようにすることが
できる。

また変速時の時間的ロスが少ないことに加えて、
チェンジペダルの踏み込みで自動的にエンジン回
転数が下がるので運転者はハンドル操作に専念で
き、特に二輪レーサには最適である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は自動二輪車の側面図、第2図は本発明
に係る実施例のチェンジペダルの平面図、第3図
および第4図は同断面図、第5図は本実施例の圧
力センサーにおける圧力Fと抵抗値Rとの関係を示
す図、第6図は同圧力センサーにおける圧力F
とその出力電圧V_Pとの関係を示す図、第7図は
ストロークと電圧V_P(圧力)との関係を示す図、
第8図は本実施例の変速動作検出の回路および点
火システムの回路を示す図、第9図はチェンジペ
ダル踏み込み時における圧力センサーの出力電圧


V_Pおよびシュミットトリガー回路の出力電圧
V_oの時間変化を示す図、第10図および第11図は
図の各図例におけるチェンジペダルの断面図であ
る。

1-エンジン、2-クランクケース、3-フット
レスト、4-チェンジペダル、5-腕部材、6-
ピン、7-接手部材、8-シャフト(中心電極)、
9-導電ラバー、10-外周導体電極、11-圧力セ
ンサー、12-フリクションラバー、
20-パワーシフトユニット、21-抵抗、22-シュ
ミットトリガー回路、23-可変抵抗、24-カウン
タ、25-サイリスタ、
30-A. C. ジェネレータ、31-バルスコイル、
32-エキサイタールコイル、33-CDIユニット、
34-イグニッションコイル、35-スパークプラグ、
40-シャフト、41-導電ラバー、42-スチールボ
ール、43-スライダ、44-セットスプリング、45
-セットスクリュー、46-フリクションラバー。


代理人 弁理士 江 原 望

外 2 名


第1図

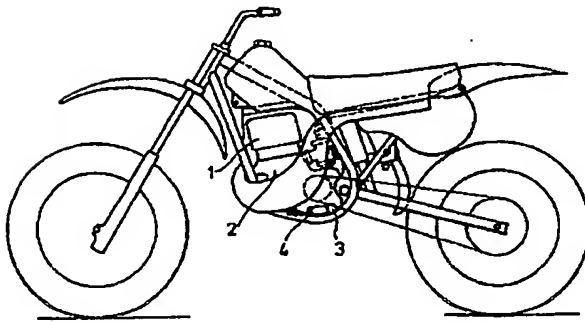


第2図

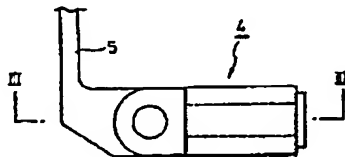


第3図

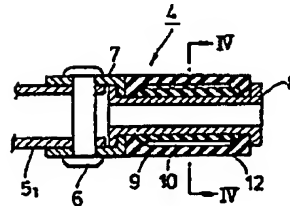


第4図

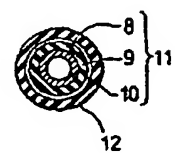


第5図

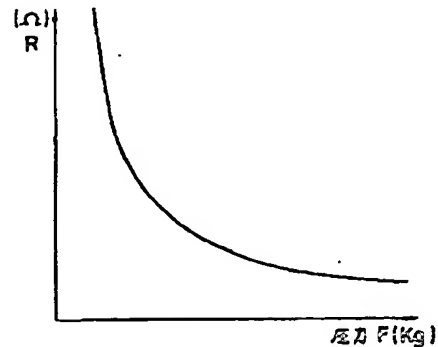


第6図

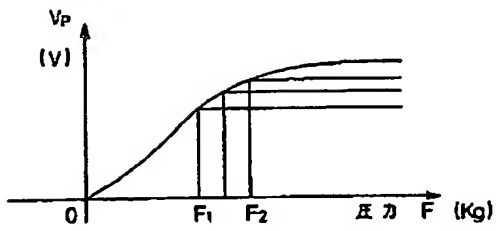


第8図

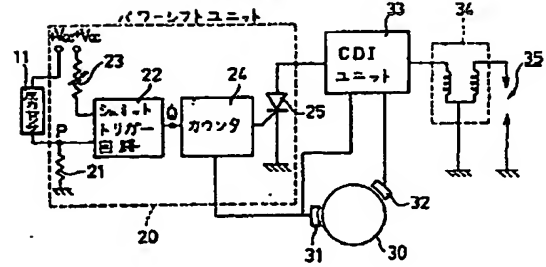


第7図

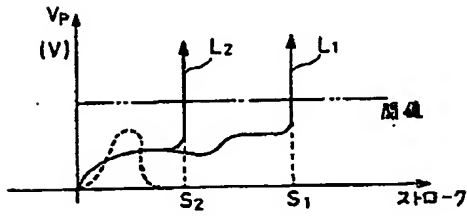


第9図

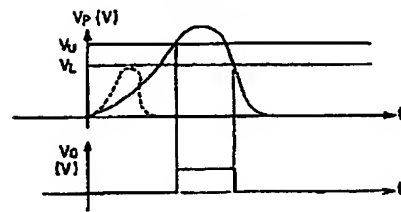

第10図

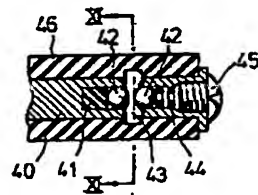

第11図

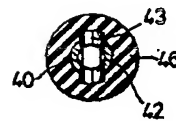

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☒ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.